

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»

Шнарбеков. М.А.

«19» августа 2018

### Дефектный акт осмотра вращателя станка Зиф 1200 инв №1203

Мы комиссия в составе : Гл, механик Бачевский М.М., начальник УБР Тавасаров К.Д., механик БО Сефиханов И.С., произвели осмотр вращателя на БПУ №17.19.10.18г было выявлено следующее

#### Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час
	Вращатель. СБ 1500.10.00.000.	Вращателю необходимо произвести реставрацию посадочных мест под подшипники. в корпусе и траверсе. Требуется замена штоков в цилиндрах подачи. замена всех комплектующих	

**Заключение комиссии: Данное оборудование необходимо отправить на ремонт в специализированное предприятие.**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

М.М. Бачевский

К.Д. Тавасаров

И.С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП» Русбурмаш-Казахстан»

Шнарбеков. М.А.

«19» октября 2018

**Дефектный акт осмотра бур станка Зиф 1200 инв.№1572 и бурового оборудования БПУ №21 инв.№1572**

Мы комиссия в составе : Гл, механик Бачевский М.М., начальник УБР Тавасаров К.Д., механик БО Сефиханов И.С., произвели осмотр станка Зиф 1200 19.10.18г было выявлено следующее

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час
	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется произвести реставрацию корпуса в посадочных местах под подшипники ,требуется реставрация посадочных мест в траверсе.необходима замена штоков и цилиндров подачи	
	Лебедка 1500.07.00.000.	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники в корпусе Замена комплектующих	
	РТ1200 2М	Необходима реставрация корпуса посадочных мест под подшипники и водило	

**Заключение комиссии: Данное оборудование необходимо отправить на ремонт в специализированное предприятие.**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

М.М. Бачевский

К.Д. Тавасаров

И.С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»

Шнарбеков. М.А.

«19» октября 2018

### Дефектный акт осмотра лебедки станка Зиф 1200 инв №2570

Мы комиссия в составе : Гл, механик Бачевский М.М., начальник УБР Тавасаров К.Д., механик БО Сефиханов И.С., произвели осмотр лебедки на БПУ №14 19.10.18г было выявлено следующее

#### Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш. час
	Лебедка 1500.07.00.000.	Требуется произвести реставрацию посадочных мест в корпусе под подшипники, замена всех комплектующих Требуется проточить тормозные шкивы	

Заключение комиссии: Данное оборудование необходимо отправить на ремонт в специализированное предприятие.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_



М.М. Бачевский


К.Д. Тавасаров

И.С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

 Шнарбеков. М.А.

«19» октября 2018

### Дефектный акт осмотра лебедки станка Зиф 1200 инв №1203

Мы комиссия в составе : Гл, механик Бачевский М.М.,начальник УБР Тавасаров К.Д.,механик БО Сефиханов И.С.,произвели осмотр лебедки на БПУ №17. 19.10.18г было выявлено следующее


#### Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час
	Лебедка 1500.07.00.000.	Требуется произвести реставрацию посадочных мест в корпусе под подшипники,замена всех комплектующих Требуется проточить тормозные шкивы	

**Заключение комиссии: Данное оборудование необходимо отправить на ремонт в специализированное предприятие.**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

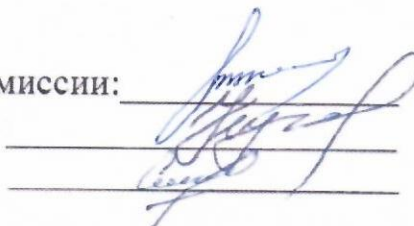

М.М. Бачевский


К.Д.Тавасаров

И.С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

 Шнарбеков. М.А.

« 19 » октября 2018

**Дефектный акт осмотра вращателя станка Зиф 1200 инв №2597**

Мы комиссия в составе : Гл, механик Бачевский М.М.,начальник УБР Тавасаров К.Д.,механик БО Сефиханов И.С.,произвели осмотр вращателя на БПУ №11. 19.10.18г было выявлено следующее:


Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час
	Вращатель. СБ 1500.10.00.000.	Вращателю необходимо произвести реставрацию посадочных мест под подшипники, в корпусе и траверсе. Требуется замена штоков в цилиндрах подачи. замена всех комплектующих	

**Заключение комиссии: Данное оборудование необходимо отправить на ремонт в специализированное предприятие.**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

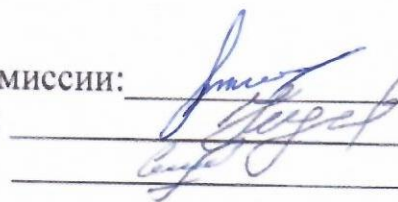

М.М. Бачевский

К.Д.Тавасаров

И.С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра БПУ зав.№65, инв.№409  
Буровой агрегат №5

1. Буровое оборудование: БПУ инв.№409

2. Дата осмотра: 19.10.2018г.

3. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

Начальник УБР

А.А. Асанов

Механик по ремонту БО

С.С. Сефиханов

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	БПУ инв.№409	Буровому зданию требуется замена : полов, стен 70%, крыша 70 %, несущих балок, швеллеров.	125 месяцев

Заключение комиссии: Буровому агрегату №5, требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Первый заместитель  
Генерального директора

Главный инженер  
ТОО «СП «Рубромаш-Казахстан»  
Шнарбеков М.А.  
«19» октября 2018г.

**Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования БПУ № 26  
инвентарный № 3159**

Мы комиссия в составе: главного механика Бачевского М.М., начальника УБР «Хорасан-1» Сактаганова Р.С., механик по БО Амантайулы Б., 19.10.2018г. составили дефектный акт на буровой станок ЗМО-1500 заводской № 24.

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, вышедший из строя	Причина выбраковки или описания порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час.
1.	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Не работают цилиндры подачи, выработка внутреннего диаметра в цилиндрах. Требуется замена траверсы. Износ на зубьях конической пары (вал шестерни (СБ 1500.10.30.000 и ведомой шестерни (СБ 1500.10.40.001 510-13-1) Износ муфты шпинделя (СБ-1500.10.40.002 510-24-1) в местах где установлены манжеты 115*145, постоянная течь масла.	

**Заключение комиссии:** Вращатель СБ 1500.10.00.00, необходимо отправить на проведение капитального ремонта в специализированное предприятие.

Комиссия:

Председатель комиссии  Бачевский М.М.

Начальник УБР «Хорасан-1»  Сактаганов Р.С.

Механик по ремонту БО  Амантайулы Б.

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Первый заместитель  
Генерального директора  
Главный инженер

ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»  
Шнарбеков М.А.

«19» октября 2018г.

**Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования БПУ № 20  
инвентарный № 1542**

Мы комиссия в составе: главного механика Бачевского М.М., начальника УБР «Хорасан-1» Сактаганова Р.С., механик по БО Амантайулы Б., 19.10.2018г. составили дефектный акт на буровой станок ЗМО-1500 заводской № 45.


Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, вышедший из строя	Причина выбраковки или описания порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час.
1.	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Не работают цилиндры подачи, выработка внутреннего диаметра в цилиндрах. Необходима замена цилиндров подачи СБ 1500.10.50.000	
2.	НБ-50	Множество трещин в нижней части корпуса блока привода, необходима замена механической части в сборе	
3.	РТ-1200 2М	Необходима реставрация корпуса в посадочных местах подшипников, требуется замена стакана РТ-1200-1050 (водило)	

**Заключение комиссии:** Вращатель СБ 1500.10.00.00, трубазворот РТ-1200 2М, НБ-50 необходимо отправить на проведение капитального ремонта в специализированное предприятие.

Комиссия:

Председатель комиссии  Бачевский М.М.

Начальник УБР «Хорасан-1»  Сактаганов Р.С.

Механик по ремонту БО  Амантайулы Б.



«УТВЕРЖДАЮ»:  
Первый заместитель  
Генерального директора

Главный инженер  
ТОО «СП «Рустурмаш-Казахстан»  
Шнарбеков М.А.  
«19» октября 2018г.

**Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования БПУ № 19  
инвентарный № 1500**

Мы комиссия в составе: главного механика Бачевского М.М., начальника УБР «Хорасан-1» Сактаганова Р.С., механик по БО Амантайулы Б., 19.10.2018г. составили дефектный акт на буровой станок ЗМО-1500 заводской № 41.

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, вышедший из строя	Причина выбраковки или описания порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час.
1.	Лебедка СБ 1500.07.00.000 (СБ 507MP)	Необходима замена вала СБ 1500.07.00.001 507М-110-1, требуется замена крышки тормоза подъема из-за износа посадочного места где стоит манжета 240*280 постоянная течь масла, люфт на корпусе посадочных мест подшипников 320. Требуется замена колодок тормоза спуска в сборе, колодок тормоза подъема в сборе, эксцентриковых механизмов в сборе.	
2.	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется замена траверсы, износ зубьев конической пары (вал шестерни (СБ 1500.10.30.000 и ведомой шестерни (СБ 1500.10.40.001 510-13-1) износ муфты шпинделя (СБ-1500.10.40.002 510-24-1) в местах где установлены манжеты 115*145, постоянная течь масла.	
3.	КПП «КамАЗ» с делителем	Течь масла с делителя, необходима замена первичного вала делителя.	

**Заключение комиссии:** буровой станок ЗМО 1500, зав № 41 необходимо отправить на проведение капитального ремонта в специализированное предприятие.

Комиссия:

Председатель комиссии  Бачевский М.М.

Начальник УБР «Хорасан-1»  Сактаганов Р.С.

Механик по ремонту БО  Амантайулы Б.

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Первый заместитель  
Генерального директора

Главный инженер  
ТОО «СН «Русбурмаш-Казахстан»  
Шнарбеков М.А.

«19» октября 2018г.

**Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования БПУ № 18  
инвентарный № 1499**

Мы комиссия в составе: главного механика Бачевского М.М., начальника УБР «Хорасан-1» Сактаганова Р.С., механик по БО Амантайулы Б., 19.10.2018г. составили дефектный акт на буровой станок ЗМО-1500 заводской № 35.

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, вышедший из строя	Причина выбраковки или описания порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки маш.час.
1.	Лебедка СБ 1500. 07.00.000 СБ 507МР	Корпус необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники, заменить комплектующие внутри лебедки, заменить крышку тормоза подъема, проточить крыш тормоза спуска.	

**Заключение комиссии:** лебедка СБ 1500.07.00.000 (СБ 507МР), необходимо отправить на проведение капитального ремонта в специализированное предприятие.

Комиссия:

Председатель комиссии  Бачевский М.М.

Начальник УБР «Хорасан-1»  Сактаганов Р.С.

Механик по ремонту БО  Амантайулы Б.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

« 19 » октября 2018 год

Дефектный акт осмотра бурового станка Зиф-1200 и бурового оборудования агрегата №3 инв.№262

18.10.2018г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик М.М. Бачевский  
Члены комиссии: Начальник УБР А.А. Асанов  
Механик по ремонту БО С.С. Сефиханов

Произвели осмотр следующего оборудования

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники, и 100% замена комплектующих деталей.	
2	Лебедка СБ 1500.07.00.000	Корпуса необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники. Крышки тормозные проточить.	

Заключение комиссии: Данному оборудованию требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

М.М. Бачевский

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования агрегата №13 инв.№925

19.10.2018г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик

М.М. Бачевский

Члены комиссии: Начальник УБР

А.А. Асанов

Механик по ремонту БО

С.С. Сефиханов

Произвели осмотр следующего оборудования

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники, и 100% замена комплектующих деталей.	
2	Лебедка СБ 1500.07.00.000	Корпуса необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники. Крышки тормозные проточить.	
3	РТ-1200 2М	Необходима реставрация корпуса в посадочных местах под подшипники.	

Заключение комиссии: Данному оборудованию требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

М.М. Бачевский

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра бурового станка ЗМО-1500 и бурового оборудования агрегата №12 инв.№924

19.10.2018г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик М.М. Бачевский  
Члены комиссии: Начальник УБР А.А. Асанов  
Механик по ремонту БО С.С. Сефиханов

Произвели осмотр следующего оборудования

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяц
1	Станок Зиф-1200	Корпусам узлов и механизмов требуется реставрация посадочных мест, износ комплектующих деталей составляет 70%	80 месяцев
2	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники, и 100% замена комплектующих деталей.	
3	Лебедка СБ 1500.07.00.000	Корпуса необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники. Крышки тормозные проточить.	
4	РТ-1200 2М	Необходима реставрация корпуса в посадочных местах под подшипники.	

Заключение комиссии: Данному оборудованию требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

М.М. Бачевский

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра бурового станка Зиф-1200 МРК и бурового оборудования агрегата №5 инв.№409

19.10.2018г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

Начальник УБР

А.А. Асанов

Механик по ремонту БО

С.С. Сефиханов

Произвели осмотр следующего оборудования

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	Станок Зиф-1200	Корпусам узлов и механизмов требуется реставрация посадочных мест, износ комплектующих деталей составляет 70%	82 месяцев
2	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники, и 100% замена комплектующих деталей.	
3	Лебедка СБ 1500.07.00.000	Корпуса необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники. Крышки тормозные проточить.	
4	РТ-1200 2М	Необходима реставрация корпуса в посадочных местах под подшипники.	

Заключение комиссии: Данному оборудованию требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра бурового станка Зиф-1200 МРК и бурового оборудования агрегата №2 инв.№221

19.10.2018г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

Начальник УБР

А.А. Асанов

Механик по ремонту БО

С.С. Сефиханов

Произвели осмотр следующего оборудования

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	Станок Зиф-1200	Корпусам узлов и механизмов требуется реставрация посадочных мест, износ комплектующих деталей составляет 70%	86 месяцев
2	Вращатель СБ 1500.10.00.000	Требуется реставрация посадочных мест под подшипники, и 100% замена комплектующих деталей.	
3	Лебедка СБ 1500.07.00.000	Корпуса необходимо реставрировать в посадочных местах под подшипники. Крышки тормозные проточить.	
4	РТ-1200 2М	Необходима реставрация корпуса в посадочных местах под подшипники.	

Заключение комиссии: Данному оборудованию требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ТОО «СП«Русбурмаш-Казахстан»

М.А. Шнарбеков

«19» октября 2018 год

Дефектный акт осмотра БПУ зав.№63, инв.№262  
Буровой агрегат №3

1. Буровое оборудование: БПУ инв.№262

2. Дата осмотра: 19.10.2018г.

3. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный механик

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

Начальник УБР

А.А. Асанов

Механик по ремонту БО

С.С. Сефиханов

Результаты осмотра:

№ п/п	Наименование узла, механизма, детали вышедшей из строя	Причина выбраковки или описание порядка восстановления узла, механизма, детали	Период предшествующей поломки или установки месяца
1	БПУ инв.№262	Несущему основанию (сани) необходима 100 % замена, из за физического и коррозионного износа. Буровому зданию требуется замена : полов, стен 70%, крыша 70 %, несущих балок, швеллеров.	127 месяцев

Заключение комиссии: Буровому агрегату №3, требуется капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

М.М. Бачевский

Члены комиссии:

А.А. Асанов

С. С. Сефиханов